

Instructions d'utilisation



Étrier de fixation INOX pour plots de prise universels, sans mise à terre®

Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



Table des matières

1	Entreposage, manutention et transport	2
1.1	Entreposage.....	2
1.2	Manutention	2
1.3	Transport.....	2
2	Consignes de sécurité.....	2
2.1	Consignes de sécurité d'ordre général	2
2.2	Consignes de sécurité spécifiques pour l'utilisateur.....	2
3	Utilisation.....	3
4	Description produit du programme de plots de prise.....	3
5	Montage du programme de plots	5
5.1	Préparation.....	5
5.2	Montage sur des tubes en fonte/acier et Eternit	5
5.3	Montage sur des tubes à revêtement, p.ex. tubes ZMU	6
6	Description produit du programme de brides	6
7	Montage du programme de brides	7
7.1	Préparation.....	7
7.2	Montage des robinetteries et pièces de forme	8
7.3	Démontage du programme de brides	9
7.4	Couple de serrage du raccordement à bride avec joint GST	9
7.5	Tableau des dimensions de brides	10
8	Entretien.....	10
9	Mise en service et essai de pression	11
10	Élimination de dysfonctionnements.....	11
11	Indications relatives aux normes et aux marques déposées.....	11
11.1	Normes	11

Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



1 Entreposage, manutention et transport

1.1 Entreposage

L'entreposage des robinetteries avant leur montage doit s'effectuer dans l'emballage d'origine. Lors du transport et de l'entreposage, les robinetteries ne doivent pas être exposées à la lumière du soleil (rayonnement UV) pour une durée prolongée.

1.2 Manutention

Utiliser des moyens appropriés pour le levage et la manutention des robinetteries, en observant les limites de charge maximale admissibles.

1.3 Transport

Le transport devra de préférence être effectué sur des palettes, tout en veillant à protéger les surfaces et les éléments d'étanchéité contre les dommages. Lors du levage de robinetteries de grandes dimensions, la pose et la fixation des sangles/cordes doivent se faire de façon appropriée (supports, crochets, boulons à œillet), de même que la répartition du poids au cours du levage de la robinetterie afin d'empêcher la chute ou le glissement pendant l'opération de levage et de manutention.

2 Consignes de sécurité

2.1 Consignes de sécurité d'ordre général

Les directives de sécurité étant en vigueur pour les canalisations comptent également pour les robinetteries.

2.2 Consignes de sécurité spécifiques pour l'utilisateur

Les conditions suivantes pour l'utilisation prévue d'une robinetterie ne sont pas de la responsabilité du fabricant, mais doivent être assurées par l'utilisateur:

- Les robinetteries ne doivent être utilisées que conformément à leur destination de la manière décrite dans la section «Utilisation».
- Seul le personnel qualifié est autorisé à monter, utiliser et entretenir la robinetterie.
- Qualifiées selon les termes du présent manuel sont les personnes qui, en raison de leur formation, expertise et expérience, sont en mesure d'évaluer correctement les travaux assignés, qui les exécutent correctement et qui identifient les dangers possibles et les éliminent.

Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



3 Utilisation

Le programme de plots de prise universels et le programme de brides de Hawle sont principalement utilisés dans la construction de lignes souterraines ou de puits pour le perçage, sous pression ou non, de tubes en fonte, acier, FZM, Eternit (à l'exception de tous les tubes en plastique, voir HAKU) dans l'approvisionnement en eau potable avec une pression de service de max. 16 bars et une température de max. 40°C. Le plot de prise universel muni d'une couche de fond de type 3520 063 001 IG 2" permet en outre aussi de percer des conduites d'eau chaude et de chauffage.

Le montage et l'étanchéité sont toujours réalisés sur le tube central, sauf si le fabricant du tube garantit l'absence d'infiltration du fluide.

4 Description produit du programme de plots de prise

Hawle propose dans le monde entier le plus vaste programme de plots et vannes de prise pour le perçage sous pression et sans pression de conduites principales à partir de la dimension DN 65.

Des sorties sont possibles dans les variantes suivantes :

- Filetage 1" à 2"
- Système de vanne de branchement sans filet ZAK®
- Sorties à bride jusqu'à DN 150

Plots de prise universels, p.ex. n° 3520 / 3521 / 3522



Plot de prise universel avec sortie à bride n° 3510

Plots de prise universels pour perçage,
p.ex. n° 3710 / 3711



Plot de prise universel avec sortie à
bride n° 3511 / 3680



Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



Vanne de prise universelle n° 2700



Vanne de prise universelle n° 2701



Vanne de prise Robusto, p.ex. n° 2720 / 2727



Vanne de prise Robusto, p.ex. n° 2730 / 2731



Vanne de prise universelle Hawlinger
p.ex. n°. 2400 / 2430



Vanne de prise universelle Hawlinger
p.ex. n° 2440 / 2450



Vanne de prise universelle Hawlinger n° 2280



Colliers borgnes universels p.ex. n° 3540 / 3541



Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



Étriers de fixation universels p.ex. n°
3112 / 3114 / 3115



Colliers d'étanchéité universels p.ex. n°
3140 / 3170 / 3180



Il faut, pour raccorder de façon sûre les plots de prise, robinetteries de prise à la conduite principale, un ou deux étriers de fixation selon les produits et le joint approprié en fonction du type et du diamètre.

5 Montage du programme de plots

5.1 Préparation

Les robinetteries sont à soumettre à un contrôle visuel avant le montage. En ce faisant, il faut veiller à l'état parfait du revêtement et à la propreté des surfaces d'étanchéité!

- Vérifier que la longueur de l'étrier et le joint correspondent au tube.
- Préparer les outils et auxiliaires nécessaires (voir figure 1).
- Tous les éléments de transmission de puissance (vis / écrous) doivent être enduits d'un lubrifiant approuvé comme la graisse Klüber VR69-252.
- La surface du tube doit être exempte de saleté, de terre ou de graisses.



Figure 1.

5.2 Montage sur des tubes en fonte/acier et Eternit

1. Poser ou mettre en place le plot de prise, y compris le joint, sur le tube.
2. Accrocher l'étrier d'un côté au corps du plot et le plier autour du tube.
3. Accrocher l'étrier du second côté et serrer les écrous uniformément.
4. Serrer les écrous à six pans uniformément en alternance selon le couple indiqué sur la bande de l'étrier (60-70 Nm / max. 100 Nm).
5. Effectuer au besoin un test d'étanchéité avant le perçage.

6. Effectuer le perçage avec l'appareil de perçage Hawle (tenir compte de l'instruction correspondante!).

Attention: le programme de plots de prise universels ne peut pas être utilisé pour les tubes en INOX emboutis et les tubes bouilleurs. (Épaisseur de paroi trop fine, risque de déformation)


Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



5.3 Montage sur des tubes à revêtement, p.ex. tubes ZMU

1. Selon l'exemple: retirer le revêtement en ciment jusqu'au noyau en fonte (système avec fenêtre) dans la zone du joint du plot de prise. Utiliser le chablon n° 8300 900 21_ petit ou grand pour marquer.

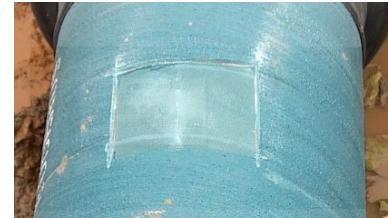

2. Monter le plot de prise selon le pt 5.2 et étanchéifier / protéger les interfaces, le noyau du tube exposé avec le mastic n° 8349 000 100. Étaler ensuite le mastic proprement.




6 Description produit du programme de brides

Le programme de brides Hawle a été conçu pour les robinetteries, les pièces de forme et les tubes avec des dimensions de la bride de raccordement selon SN EN 1092, pour une utilisation dans la construction d'installations et la construction de lignes souterraines. En présence d'espaces confinés dans les réservoirs, les puits de vannes et les installations de traitement d'eau, le programme de brides Hawle offre une série de solutions exclusives: p.ex. la vanne à brides réduite n° 4150, Combi-T avec brides n° 4340, etc.

- Module / système modulaire
- Raccord à résistance longitudinale entre les pièces de forme et les robinetteries
- Un système pour tous les types courants de tubes (fonte, acier, Eternit et PE)
- Diamètre nominal DN 20 à DN 600
- Confection spéciale en acier soudé avec revêtement en poudre

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Vis à 6 pans INOX | N° 0006 |
| 2. Rondelle INOX | N° 0008 |
| 3. Bride | |
| 4. Joint GST | N° 8200 |
| 5. Écrou INOX | N° 0007 |

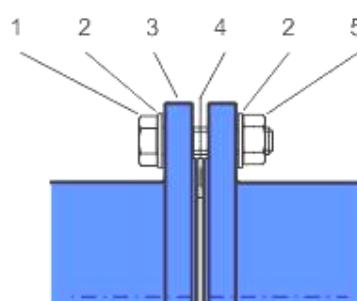

Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



7 Montage du programme de brides

7.1 Préparation

- Les robinetteries et pièces de forme sont à soumettre à un contrôle visuel avant le montage.
En ce faisant, il faut veiller à l'état parfait du revêtement et à la propreté des surfaces d'étanchéité!
- Voir la figure 1 pour les outils et auxiliaires nécessaires.
- Matériel de raccordement: vérifier que les vis, doubles rondelles, écrous sont tous présents!
- Tous les éléments de transmission de puissance du raccordement à bride (vis / écrous selon la figure 2) doivent être enduits d'un lubrifiant approuvé comme la graisse Klüber VR69-252.



Figure 1

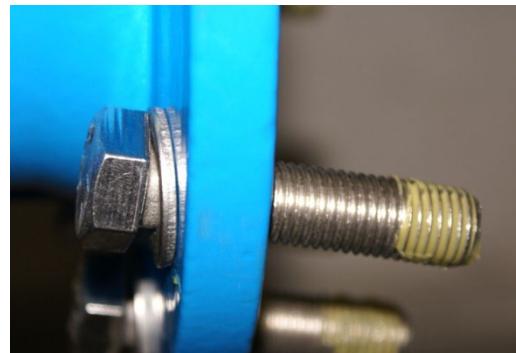


Figure 2

Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



7.2 Montage des robinetteries et pièces de forme

7. Fixer légèrement la contre-bride en bas avec quatre vis à six pans. (Voir remarque)
8. Centrer le joint GST n° 8200 selon la fig. 4 entre les brides.
9. Poser les vis restantes et les serrer manuellement.
10. Première passe: - serrer toutes les vis en croix avec une clé dynamométrique selon la figure 5. (Serrage env. 30% du couple max. selon le tableau 1)
11. Seconde passe : - serrer toutes les vis en croix avec une clé dynamométrique. (Serrage env. 60% du couple max.)
12. Troisième passe: - serrer toutes les vis en croix avec une clé dynamométrique et un couple max. (Voir la figure 6)
13. Quatrième passe: - contrôler toutes les vis avec une clé dynamométrique dans le sens des aiguilles d'une montre.

Attention: en présence de diamètres plus grands, d'autres passes peuvent s'avérer nécessaires!



Figure 3



Figure 4

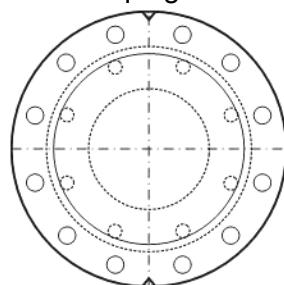


Figure 5

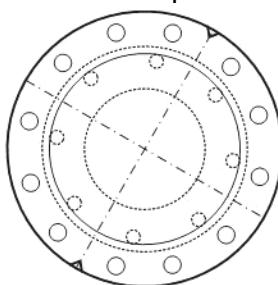


Figure 6

Remarque: afin d'éviter des erreurs lors du montage des réductions à brides Hawle n° 8550, les brides disposent d'encoches de marquage. (Voir fig. 3)
Les marquages doivent se trouver en position verticale.



Correct



Incorrect

Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



7.3 Démontage du programme de brides

Le démontage d'un raccordement à bride est auto-explicatif.

7.4 Couple de serrage du raccordement à bride avec joint GST

Principes: vis en INOX V2A avec une classe de résistance d'au moins 70

Dimension de la bride	Pression	Joint	Vis	Force de préserrage	Couple de serrage
DN	PN [bar]	D [mm] / ø d [mm]	Quantité x Dimension	max. par vis [kN]	max. par vis [Nm]
25	10–40	71/34 x 4	4 x M12	11.4	15
32	10–40	82/43 x 4	4 x M16	14.3	30
40	10–40	92/49 x 4	4 x M16	17.8	35
50	10–40	107/61 x 4	4 x M16	22.7	45
65	10–16	127/77 x 4	4 x M16	30.0	60
65	25–40	127/77 x 4	8 x M16	15.0	30
80	10–40	142/89 x 4	8 x M16	18.0	35
100	6	152/115 x 5	4 x M16	29.1	55
100	10–16	162/115 x 5	8 x M16	19.2	40
100	25–40	168/115 x 5	8 x M20	22.1	55
125	6	182/141 x 5	8 x M16	19.5	40
125	10–16	192/141 x 5	8 x M16	25.0	50
125	25–40	194/141 x 5	8 x M24	26.1	75
150	6	207/169 x 5	8 x M16	21.0	40
150	10–16	218/169 x 5	8 x M20	27.9	70
150	25–40	224/169 x 5	8 x M24	31.8	95
200	10	273/220 x 6	8 x M20	38.5	95
200	16	273/220 x 6	12 x M20	25.6	65
200	25	284/220 x 6	12 x M24	31.7	95
200	40	290/220 x 6	12 x M27	35.0	115
250	10	328/273 x 6	12 x M20	32.4	80
250	16	329/273 x 6	12 x M24	33.1	95
250	25	340/273 x 6	12 x M27	40.3	130
250	40	352/273 x 6	12 x M30	48.4	175
300	6	373/324 x 6	12 x M20	33.5	80
300	10	378/324 x 6	12 x M20	37.2	90
300	16	384/324 x 6	12 x M24	41.7	120
300	25	400/324 x 6	16 x M27	40.5	130
300	40	417/324 x 6	16 x M30	50.7	185
350	6	423/368 x 7	12 x M20	42.7	100
350	10	438/368 x 7	16 x M20	41.5	100
350	16	445/368 x 7	16 x M24	46.1	135
350	25	458/368 x 7	16 x M30	54.7	200
350	40	475/368 x 7	16 x M33	66.4	265
400	6	473/420 x 7	16 x M20	34.8	85
400	10	489/407 x 7	16 x M24	54.1	160
400	16	495/407 x 7	16 x M27	58.4	190
400	25	514/407 x 7	16 x M33	72.5	290
400	40	546/407 x 7	16 x M36	97.5	420
450	10	540/470 x 7	20 x M24	41.6	120
500	6	575/520 x 7	20 x M20	35.5	85
500	10	595/520 x 7	20 x M24	49.2	145
500	16	618/520 x 7	20 x M30	65.7	240
500	25	625/520 x 7	20 x M33	70.8	280
500	40	628/508 x 7	20 x M39	80.3	380
600	10	695/620 x 7	20 x M27	58.1	190
600	16	735/620 x 7	20 x M33	91.7	365


Tableau 1

Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



7.5 Tableau des dimensions de brides

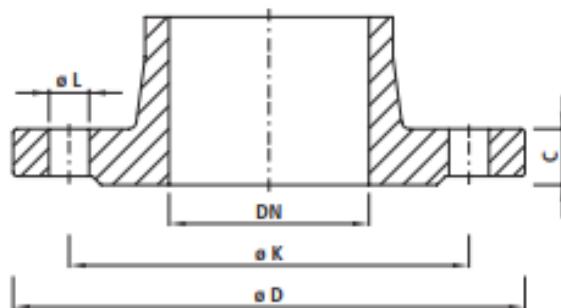

	a [mm]	DN 32 1 1/4 "	DN 40 1 1/2 "	DN 50 2 "	DN 65 2 1/2 "	DN 80 3 "	DN 100 4 "	DN 125 5 "	DN 150 6 "	DN 200 8 "	DN 250 10 "	DN 300 12 "	DN 350 14 "	DN 400 16 "	DN 450 18 "	DN 500 20 "	DN 600 24 "
PN 6	D	120	130	140	160	190	210	240	265	320	375	440	490	540	595	645	755
	K	90	100	110	130	150	170	200	225	280	335	395	445	495	550	600	705
	n	4	4	4	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
	L	14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	26
	C	16	16	16	16	18	18	20	20	22	24	24	26	28	28	30	30
PN 10	D	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	615	670	780
	K	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725
	n	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20	20
	L	18	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	26	26	26	30
	C	18	19	19	19	19	19	19	19	20	22	24.5	24.5	24.5	25.5	26.5	30
PN 16	D	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
	K	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
	n	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20	20
	L	18	18	18	18	18	18	18	22	22	26	26	30	30	33	36	36
	C	18	19	19	19	19	19	19	19	20	22	24.5	26.5	28	30	31.5	36
PN 25	D	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425	485	555	620	670	730	845
	K	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550	600	660	770
	n	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	16	20	20	20
	L	18	18	18	18	18	22	26	26	26	30	30	33	36	36	39	39
	C	18	19	19	19	19	19	19	20	22	24.5	27.5	30	32	34.5	36.5	42
PN 40	D	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515	580	660	685	755	890
	K	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	510	585	610	670	795
	n	4	4	4	8	8	8	8	12	12	16	16	16	20	20	20	20
	L	18	18	18	18	18	22	26	26	30	33	33	36	39	39	42	48
	C	18	19	19	19	19	19	23.5	26	30	35.5	39.5	44	48	49	52	58

n = nombre de trous

Cotes de raccordement pour brides

- selon DIN EN 1092-2
- pour types de brides GG 05, 21: PN 6
- pour types de brides DG 05, 11, 12, 14, 21: PN 10 à PN 40

8 Entretien

Les plots de prise universels et le programme de brides sont conçus pour une utilisation sans maintenance.

Manuel d'utilisation

pour les articles Hawle n° 3510, 3511, 3680, 3513, 3514



9 Mise en service et essai de pression

Après la pose, un essai de pression conforme aux règles et prescriptions en vigueur doit être effectué.

Attention: les couples de manutention et de fermeture sont conformes à la norme
DIN EN ISO 3506-1

10 Élimination de dysfonctionnements

Dysfonctionnement	Cause / mesure à prendre
Revêtement du plot de prise endommagé	<ul style="list-style-type: none">Réparer le dommage avec le kit de réparation à 2 composants de Hawle pour revêtements EWS (n° de commande 5293).
Impossible de monter le plot de prise universel	<ul style="list-style-type: none">Étrier trop court / long?Mauvais joint?
Plot de prise ou raccordement à bride pas étanche	<ul style="list-style-type: none">Le joint a-t-il été oublié lors du montage?Un joint de mauvaise taille a-t-il été monté?Le joint a-t-il été monté à l'envers?Le tube n'a-t-il pas été nettoyé?Joint endommagé?Rainures longitudinales dans la zone de la surface d'étanchéité?Éléments de fixation pas serrés?Couple de serrage correct?
Impossible de monter la bride	<ul style="list-style-type: none">Nombre différent de perçages de bride?Perçage de la bride non conforme à la norme SN EN 1092?Dimensions différentes? (DN, PN, cercle de perçages)Vis trop grandes?

11 Indications relatives aux normes et aux marques déposées

11.1 Normes

- Guide ESA pour un raccord étanche sécurisé à des brides
- SN EN 1092 Perçage de bride
- EN 1514-1 Joint GST
- Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation DIN EN ISO 3506-1
- KTW
- W270

Hawle Armaturen AG

Hawlestrasse 1
CH-8370 Sirnach

Téléphone: +41 (0)71 969 44 22

E-mail: info@hawle.ch

Site Web: <http://www.hawle.ch>